



PROFESIONÁLNI ELEKTRIKÁRI

BM Elektro, s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 36632619
DIČ: 2021902597
IČ DPH: SK2021902597

Oddiel: Sro, Vložka 9865/S

Faktúra: FA25049

Daňový doklad

Odberateľ:

MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

1671/2025

Došlo
dňa:

15 -04- 2025

Vybavuje:

Prílohy:

MBB a.s.

ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Vystavená: 31.3.2025
Dátum dodania: 31.3.2025
Splatnosť: 21.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK50 8330 0000 0029 0032 4413
SWIFT: FIOZSKBAXXX
K úhrade: 2 284,80 €
Variabilný symbol: 25049

Fakturuje Vám: Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie č.15223 - PRIESTOR F : Bufet 1.NP - krytá plaváreň Štiavničky Banská Bystrica Rozvodnica - PRB

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Závada č. 1 STN 33 2180 - Pripojovanie el. prístrojov a spotrebičov (79) 2.1 - El. prístroje nesmú byť zaťažované nad ich menovité hodnoty (nad hodnoty dovoľeného preťaženia – zásuvka pod pultom pre chladiace boxy, prívod 2x CYKY-J 3X2,5 – zrušená prepodka od výrobcu a napojené samostatné zásuvky – napätie medzi fázami 400V !!! – namontovať dve samostatné jedno-zásuvky na povrch).	1		0	95,20 95,20	95,20 95,20
2	Závada č. 2 Z hlavného vypínača je vyvedený vodič CY 2,5 ukončený v ističi FA21. Dané zapojenie obchádza prúdový chránič, čím je istený obvod nechránený prúdovým chráničom. Rozpor s STN 33 2000 4-41 čl. 412.5. Odstrániť prepok.	1		0	67,20 67,20	67,20 67,20
3	Závada č. 3 Prúdový chránič FI2 má vysoký vypínací čas – 41ms, pričom max. hodnota je 40 ms a jeho hodnota je 80A. Rozpor s STN 33 2000-7-701:2007 článok 701.415.1, STN 33 2000-4-41:2007 - článok 411.3.3. Vymeniť za prúdový chránič 40A/4/003A.	1		0	100,80 100,80	100,80 100,80
4	závada č. 4,5 (4)Svorkovnica XS51:N2 má odpojený modrý vodič a ide o vývod z FA21 .Dané zapojenie obchádza prúdový chránič, čím je istený obvod nechránený prúdovým chráničom. Rozpor s STN 33 2000 4-41 čl. 412.5. (5)Vývod z ističov FA6, FA20, FA21, FA22, FA24 nebol zistený, čo je v rozpore s STN 33 2001. Zabezpečiť identifikáciu týchto vývodov a ich označenie trvalým spôsobom.	1		0	660,80 660,80	660,80 660,80

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
5	Závada č. 6,7 (6) Nepredložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia (inštalácie). Rozpor s STN 33 1500 (7) Rozvádzač nemá výrobný štítok ani označenie . Rozpor s STN EN 61439-1	1		0	1 097,60 1 097,60	1 097,60 1 097,60
6	závada č. 8 Na niektorých zásuvkách chýba ochranný kryt ,alebo je poškodený. Rozpor s STN 33 2000-1.	1		0	106,40 106,40	106,40 106,40
7	závada č. 9,10 (9) Pospájanie technológií nie je pripojené na HUS. Rozpor s STN 33 2000-5-54 (10) Namerané vysoké hodnoty odporu spojitosti ochranných vodičov. Rozpor s STN 33 2000-6 čl.6.4.3.2	1		0	156,80 156,80	156,80 156,80

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	2 284,80 €
0%	2 284,80	0,00	2 284,80	Zaplatené K úhrade	0,00 € 2 284,80 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prenos daňovej povinnosti §69 zákona o DPH.



Vystavil:

Veronika Stupková
stupkova@bmelektro.sk
0948 469 650

Prijal: